



وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث یازدهم

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

(بخش ساختمان‌های فولادی)

۱۳۸۸

دفتر امور مقررات ملّی ساختمان

پیش‌گفتار

مقررات ملّی ساختمان ایران، به عنوان فرآگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بی‌تردید نقش مؤثری در نیل به‌اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن ضمن تأمین اهداف مذکور موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌گردد. براساس این اهمیت، تدوین مقررات ملّی ساختمان که به‌عنوان نقطهٔ عطفی در تاریخ مهندسی ساختمان کشور محسوب می‌شود بیش از دو دهه است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز و با مشارکت جامعهٔ مهندسی کشور و در قالب شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مباحث، سازماندهی و بی‌وقفه سیر تکامل خود را طی نموده است. در این مسیر ضمن تکمیل و تجدیدنظر مباحث از پیش تعریف شده و مطابقت آنها با مقتضیات شرایط کشور از حیث اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی، تدوین مباحث جدیدی هم در دستور کار قرار گرفته است که پس از تدوین نهایی و طی مراحل تصویب در اختیار جامعهٔ مهندسی قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظیر مقررات ملّی ساختمان، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر می‌شود و استفاده‌کنندگان لازم است به تفاوت‌های آنها از نظر هدف از تهیه هر مدرک، لازم‌الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصیل، محتوا و سایر ویژگی‌های خاص هر مدرک توجه داشته باشند که در مورد مقررات ملّی ساختمان می‌توان ویژگی‌های زیر را برشمرد:

- «مقررات ملّی ساختمان» در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
- احکام «مقررات ملّی ساختمان» به‌طور خلاصه و اجمالی تدوین می‌شود.
- با توجه به الزامی بودن «مقررات ملّی ساختمان» این مقررات فاقد موارد توصیه‌ای و راهنمایی است.
- «مقررات ملّی ساختمان» بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است.

مقررات تدوین شده به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان‌ها نیستند بلکه در کنار تدوین مقررات مذکور توجه بهامر ترویج و آموزش آن در میان جامعه مهندسی کشور به طور خاص و دانشجویان، دانشآموزان و آحاد مردم به طور عام از یکسو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در امر ساخت و ساز، مسئولیت‌ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از طرف دیگر، باید همواره به عنوان راهکارها و ضمانت‌های اجرایی این مقررات مد نظر سیاست‌گزاران، مجریان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز قرار گیرد.

با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مفاد آن بهویژه مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور، وضع مقررات ملی ساختمان و الزام به رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از این‌نى، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفة اقتصادی، این اطمینان را در میان مهندسان و صاحبان حرفه‌های ساختمانی به وجود می‌آورد که با پشت‌گرمی، بهایفای وظیفه‌ای که در توسعه و آبادانی کشور دارند مبارکت ورزند و از این رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان‌های والای انقلاب عینیت بخشدند.

فرصت را مغتنم شمرده از اعضای محترم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی و سایر کسانی که بهنحوی در تدوین، ترویج و کنترل اعمال مقررات ملی ساختمان در کشور کوشش می‌نمایند سپاسگزاری نموده و از اساتید، صاحب نظران، مهندسان و کلیه دست‌اندرکاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پیشنهادات خود این دفتر را در غنای هرچه بیشتر مقررات مذکور یاری رسانند.

غلامرضا هوائی
مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان

هیأت تهیه‌کننده مقررات اجرای صنعتی ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌های فولادی)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	دکتر محمد تقی احمدی
رئیس	مهندس محسن اکبر زاده
عضو	دکتر محسن تهرانی زاده
عضو	مهندس علی اصغر جلال زاده
عضو	دکتر قاسم حیدری نژاد
عضو	دکتر علی اکبر رمضانیان پور
عضو	دکتر علیرضا رهایی
عضو	دکتر اصغر ساعد سمیعی
عضو	دکتر محسن غفوری آشتیانی
عضو	دکتر محمود گلابچی
عضو	دکتر محمود مقدم
دبیر	مهندس نادر نجیمی

ب) کمیته تخصصی مبحث یازدهم «اجرای صنعتی ساختمان‌ها»

رئیس کمیته	دکتر عباسعلی تسنیمی
عضو	مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی
عضو	دکتر شاهرخ مالک
عضو	دکتر علی مزروعی
عضو	دکتر سیدرسول میر قادری
عضو	مهندس بهرام نوری نکویی

تهیه‌کننده متن اولیه: مهندس سهیل مجید زمانی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

فهرست مطالب

	عنوان	
	صفحه	
۳	۱۱-۰ کلیات	
۳	۱-۰-۱۱ هدف و حدود کاربرد	
۳	۲-۰-۱۱ تعاریف	
۵	۳-۰-۱۱ دسته بندی قطعات فلزی	
۶	۴-۰-۱۱ تقسیم بندی شیوه های اجرایی در ساختمان های فولادی	
۷	۱-۱-۱۱ مصالح	
۷	۱-۱-۱۱ فولاد	
۸	۲-۱-۱۱ پیچ و مهره	
۸	۳-۱-۱۱ الکترود جوشکاری	
۹	۲-۱-۱۱ نقشه ها و مدارک فنی	
۱۰	۳-۱۱ ساخت	
۱۰	۱-۳-۱۱ برش	
۱۱	۲-۳-۱۱ سوراخ کاری	
۱۳	۳-۳-۱۱ الگوسازی	
۱۳	۴-۳-۱۱ جوش کاری	
۱۸	۵-۳-۱۱ خم کاری	
۲۰	۴-۱۱ زنگ زدایی و رنگ آمیزی	
۲۳	۵-۱۱ نصب	
۲۳	۱-۵-۱۱ کلیات	
۲۵	۲-۵-۱۱ بستن و محکم کردن پیچ ها	

۳۱	۶-۱۱ رواداری‌ها
۳۱	۱-۶-۱۱ رواداری‌های ساخت
۳۸	۲-۶-۱۱ رواداری‌های نصب
۴۲	۷-۱۱ انتقال قطعات ساخته شده به پای کار
۴۴	۸-۱۱ انبار کردن قطعات

مبحث یازدهم

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

(بخش ساختمان‌های فولادی)

۱۱- کلیات

۱-۰-۱۱ هدف و حدود کاربرد

۱-۱-۰-۱۱ هدف از این بخش از مقررات تعیین حداقل ضوابطی است که برای اجرای ساختمان‌های فولادی بکار می‌رود.

۲-۱-۰-۱۱ این مقررات برای اجرای کلیه ساختمان‌های فولادی ، مگر ساختمان‌هایی که در بند ۱-۰-۱-۳ مستثنی گردیده اند، به کار می روند.

۳-۱-۰-۱۱ ساختمان‌های فولادی خاص مانند پل‌های فولادی، اسکلت فولادی نیروگاه‌ها و یا سایر ساختمان‌های فولادی که برای اجرای آنها مقررات اجرایی ویژه ای مورد نیاز باشد، مشمول این مقررات نمی شوند.

۴-۱-۰-۱۱ در طراحی ساختمان‌های فولادی موضوع این مقررات باید ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آینین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) رعایت شده باشد.

۲-۰-۱۱ تعاریف

۱-۲-۰-۱۱ **کارگاه ساخت:** محلی مناسب که دارای امکانات و تجهیزات کافی برای عملیاتی مانند برشکاری ، سوراخکاری، جوشکاری، خمکاری و همچنین نیروی انسانی ماهر باشد به نحوی که ساخت قطعات تحت نظر گروه کنترل کیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد.

۲-۲-۰-۱۱ نیروی انسانی ماهر : اعضای گروه ساخت و نصب که هر یک به تناسب وظیفه محوله باید دارای تخصص ، تجربه و توان کافی بنا به تایید مراجع ذیربط باشند.

۳-۲-۰-۱۱ گروه کنترل کیفیت : مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تخصص و تجربه کافی در کاربرد استانداردهای ویژگی های هندسی و مکانیکی و شیمیایی مصالح فولادی ، جوش ، روشاهای جوشکاری ، عملیات ساخت و عملیات نصب که مجهز به وسائل لازم برای اندازه گیری ویژگیهای مورد نظر باشند.

۴-۲-۰-۱۱ پای کار: محلی است که ساختمان فولادی در آنجا برپا می شود.

۵-۲-۰-۱۱ نقشه های محاسباتی : نقشه هایی هستند که مشخصات کلیه پروفیلها و مقاطع سازه از قبیل ابعاد کلی مقطع، فاصله محور تا محور ستونها و تراز روی تیرها و سایر ابعاد کلی سازه و اجزای آن قید شده باشد به نحوی که با استناد به آنها بتوان نقشه های کارگاهی را تهیه نمود. این نقشه ها همچنین حاوی اطلاعات کلی در مورد اتصالات جوشی و پیچ و مهره ای و سایر اطلاعات ضروری مهندسی می باشد.

۶-۲-۰-۱۱ نقشه های کارگاهی : نقشه هایی است که بر اساس نقشه های محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه می گردد . این نقشه ها دارای جزئیات مفصلتری نسبت به نقشه های محاسباتی می باشند . در این نقشه ها برای هر عضو یک شماره تعیین می گردد و جزئیات دقیقتری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم می گردد. همچنین کلیه اتصالات با ذکر مواردی مانند ابعاد و طول و نوع جوش و یا تعداد و اندازه و طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می گردد. این نقشه ها معمولاً توسط سازنده اسکلت فولادی متناسب با امکانات و تجهیزات لازم تهیه می شود و فهرستی از مشخصات و مقدار کلیه قطعات ضمیمه آنها خواهد بود.

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

۷-۲-۰-۱۱ نقشه های نصب : نقشه هایی است که توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و برای نصب اعضا در محل خود و در پای کار استفاده می شود . این نقشه ها اطلاعات کافی در مورد نصب هر قطعه و موقعیت آن نسبت به قطعات دیگر را مشخص می نماید.

۸-۲-۰-۱۱ ناظر : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که کلیه عملیات اجرایی مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب، تحت نظر آنها انجام می پذیرد. راهنمایی ها و دستور کارهای ناظر مکمل نقشه ها و مدارک فنی است . ناظر باید ارتباط کافی و مستمر با طراح و تهیه‌کنندگان مدارک فنی پروره داشته باشد.

۹-۲-۰-۱۱ مراحل کنترل کیفیت : مراحلی از کار است که در پایان این مراحل برای ورود به مرحله بعدی تاییدیه مرحله قبل توسط اشخاص یا موسسات مسئول کنترل کیفیت ضروری است . این مراحل شامل مراحلی مانند تهیه مواد، برش، مونتاژ، جوش ، تمیزکاری، رنگ و نصب و غیره می باشد . کم یا زیاد کردن تعداد این مراحل بنا به نظر دستگاههای فوق الذکر مقدور است.

۱۰-۲-۰-۱۱ آئین نامه جوشکاری : آئین نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) می باشد.

۳-۰-۱۱ دسته بندی قطعات فلزی

۱-۳-۰-۱۱ از نظر این مقررات، قطعات سازه های فولادی به شرح زیر می باشد :
پیچ های مهاری داخل بتن - صفحات کف ستون- ستونها- تیرها- بادبندها- خرپاها- لایپها- دستک ها- کلاف دیوارها- پیچ و مهره و پرج و پین اعم از موقت یا دائم - اتصالات

۲-۳-۰-۱۱ قطعات یا اعضا فلزی دیگری که در نقشه ها وجود دارند از نظر این مقررات جزئی از سازه فولادی محسوب نمی شود. از قبیل : صفحات مشبك کف - فلاتر تزئینی یا یراق آلات - دودکش ها

۴-۰-۱۱ تقسیم بندی شیوه های اجرایی در ساختمان های فولادی

ساختمان های فولادی از نظر شیوه اجرا به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) پیش ساخته: ساختمان های فولادی که قطعات آن به طور کامل در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و اتصال آنها برای نصب در پای کار انجام می پذیرد.

ب) نیمه پیش ساخته : ساختمان های فولادی که برخی از قطعات آن در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و بقیه قطعات در پای کار ساخته شده و نصب می شوند.

پ) درجا : ساختمان های فولادی که کلیه قطعات آن در پای کار برشکاری و مونتاژ و جوشکاری شده و به وسیله اتصالات جوشی نصب می شوند.

۱-۱۱ مصالح

۱-۱-۱۱ فولاد

۱-۱-۱-۱۱ ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی و روش آزمایش آنها برای فراورده‌های فولادی گرم نوردیده باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۰ باشد.

۲-۱-۱-۱۱ ابعاد و رواداریها ی ابعاد برای تیرآهن با بال نیم پهنه باید طبق استاندارد ۱۷۹۱ ایران، برای تیرآهن با بال باریک طبق استاندارد ۳۲۷۷ ایران، برای ورق طبق استاندارد ۳۶۹۴ ایران و برای نبشی طبق استانداردهای ۱۷۹۲ و ۱۷۹۴ ایران باشد. در مورد سایر مقاطع تا زمان تهیه استاندارد ملی ایران، به استانداردهای معتبر مرتبط بین المللی مراجعه شود.

۳-۱-۱-۱۱ در صورت لزوم، می‌توان با کسب اجازه از ناظر، از استانداردهای دیگری به جای موارد مندرج در بند ۲-۱-۱-۱۱ پیروی نمود. این امر نباید منجر به عدول از نیازمندیهای طرح سازه شود.

۴-۱-۱-۱۱ درجه بندی تضمین شده مصالح فولادی به وسیله کارخانه فولاد در انطباق با بندهای ۱-۱-۱-۱-۱۱ تا ۱-۱-۱-۱-۳ برای اطمینان از کیفیت مصالح، کافی است.

۵-۱-۱-۱۱ هرگاه مصالح فولادی، رواداری‌های مربوط به صافی، انحنا یا پیش خیز مطابق بندهای ۱-۱-۱-۱۱ و ۲-۱-۱-۱۱ و ۳-۱-۱-۱۱ این مقررات را ارضانکنند، مجری مجاز است که

مبحث یازدهم

عملیات اصلاحی را به وسیله گرمایش کنترل شده و صافکاری مکانیکی مطابق بند (۱۱-۳-۵) انجام دهد.

۶-۱-۱-۱-۶ مقاطع فولادی که با شکل دهی سرد ساخته می شوند در این مقررات مورد نظر نیستند.

۷-۱-۱-۱-۷ ویژگی های میلگرد مورد استفاده برای ساخت مهار داخل بی باید منطبق بر شرایط طرح باشد. روش ایجاد رزوه پیچ روی این میلگردها باید به نحوی باشد که حداقل سطح مقطع میله در ناحیه رزوه شده از ۷۰٪ سطح مقطع میلگرد دست نخورده کمتر نباشد و هیچگونه شکستگی دندانه ها ی پیچ رخ ندهد.

۲-۱-۱۱ پیچ و مهره

۱-۲-۱-۱۱ تا زمان تهیه استانداردهای ملی ایران، ویژگی های شیمیایی و مکانیکی و هندسی پیچ و مهره و واشر باید با استانداردهای مرتبط بین المللی (ISO) منطبق باشد.

۳-۱-۱۱ الکترود جوشکاری

۱-۳-۱-۱۱ ویژگی های الکترود مصرفی برای جوشکاری باید با استاندارد ۸۷۱ ایران منطبق باشد.

۲-۱۱ نقشه‌ها و مدارک فنی

۱-۲-۱۱ هر ساختمان فولادی لازم است دارای مجموعه‌ای از نقشه‌های محاسباتی، نقشه‌های کارگاهی، نقشه‌های نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد. با توجه به اهمیت و پیچیدگی هر ساختمان ممکن است تعدادی از این مدارک مورد نیاز نبوده و یا با هم ادغام گردند.

۲-۲-۱۱ لازم است نقشه‌های محاسباتی به همراه مدارک مربوط قبل از آغاز هر گونه عملیات اجرایی آماده باشد.

۳-۲-۱۱ نقشه‌های کارگاهی و نقشه‌های نصب می‌توانند به تناسب عملیات اجرایی تحویل ناظر شود. ناظر پس از مطالعه از نظر کامل بودن اطلاعات اجرایی، آن را پس از تصویب به سازنده ابلاغ می‌کند.

۴-۲-۱۱ مشخصات فنی عمومی و خصوصی باید حاوی کلیه اطلاعات لازم برای اجرای پروژه با کیفیت صحیح و مطلوب باشد. قسمتی از این مشخصات ممکن است در حاشیه نقشه‌ها قید شود یا به صورت دفترچه‌های مجزا به سازنده تحویل گردد.

۳-۱۱ ساخت

۱-۳-۱۱ برش

۱-۱-۳-۱۱ برشکاری می تواند با استفاده از برش حرارتی شعله گاز یا اشعه لیزر و یا برش سرد مانند قیچی یا اره صورت گیرد.

۲-۱-۳-۱۱ برش با قیچی برای قطعاتی که بعداً باجوش به هم وصل می شوند ، با رعایت شرایط زیر مجاز است:

- برای قطعات به ضخامت تا ۱۰ میلیمتر به شرط تمیز کاری سطح برش
- برای قطعات به ضخامت تا ۱۶ میلیمتر ، و فقط برای جوشهای گوشه به شرط اینکه با سنگ زدن یا ماشینکاری، به عمق حداقل ۲ میلیمتر و به طول حداقل ۲۰ میلیمتر از ابتدا و انتهای قسمتی که باید جوشکاری شود ، برداشته شود.

۳-۱-۳-۱۱ در صورتیکه استفاده از دستگاه برش ممکن نباشد ، می توان از برش حرارتی دستی (شعله) استفاده نمود.

۴-۱-۳-۱۱ لبه های ورق ها یا مقاطع بریده شده باید برای کنترل نامنظمی بازرسی شوند و در صورت لزوم سنگ زنی شوند.

۵-۱-۳-۱۱ لبه هایی که بعداً جوشکاری می شوند ، در صورت لزوم باید طبق نقشه پخته شوند.

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

۶-۱-۳-۱۱ در محل وصله ستونها که اتصال دو قطعه ستون بدون تماس مستقیم انجام می‌گیرد، رواداری برشکاری در اجزا ستون باید طبق بند (۱۱-۱-۶-۱-الف) باشد.

۷-۱-۳-۱۱ در محل وصله ستون‌ها و اتصال ستون‌ها به صفحه زیر ستونی که اتصال دو قطعه با تماس مستقیم انجام می‌شود، رواداری‌های برشکاری در اجزا ستون‌ها باید طبق بند (۱۱-۱-۶-۱-ب) انجام گیرد. در این موارد برای تامین سطح تماس کامل، باید سطوح تماس ماشینکاری شوند.

۲-۳-۱۱ سوراخکاری

۱-۲-۳-۱۱ اندازه سوراخهای لازم برای اتصال به وسیله پیچ و مهره باید با مندرجات بند ۱۰-۷-۱-۳-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران انطباق داشته باشد.

۲-۲-۳-۱۱ سوراخکاری برای پیچ یا پرج فقط میتواند به وسیله مته یا منگنه انجام شود. سوراخکاری با منگنه فقط برای ورقهای به ضخامت حداقل ۱۲ میلیمتر مجاز است.

۳-۲-۳-۱۱ لازم است در نقشه‌های محاسباتی، محل سوراخهایی که فقط باید به وسیله مته ایجاد شوند، مشخص شود.

۴-۲-۳-۱۱ انطباق سوراخها

محور تمام سوراخها برای پیچ‌ها یا پین‌ها باید به نحوی با یکدیگر منطبق باشند که بتوان وسائل اتصال را در جهت عمود بر وجود تماس بدون اعمال نیروی زیاد از میان اعضای مونتاژ شده عبور داد. گذراندن میله تنظیم از سوراخها برای تامین انطباق آنها مجاز است اما نباید منجر به تغییر شکل سوراخها شود.

۵-۲-۳-۱۱ مته کاری بر روی بیش از یک قطعه

مته کاری بر روی بیش از یک قطعه، هنگامی مجاز است که قطعات پیش از مته کردن، به طور محکم به یکدیگر بسته شده باشند. قطعات را باید پس از اتمام مته کاری از یکدیگر جدا کرد و هر گونه برآده ای را پاک نمود.

۶-۲-۳-۱۱ سوراخ‌های منگنه‌ای

الف) سوراخ منگنه‌ای با قطر کامل

ایجاد سوراخ منگنه ای با قطر کامل هنگامی مجاز است که :

۱. قطر سوراخ از ضخامت ورق کوچکتر نباشد.

۲. سوراخها عاری از زخم‌هایی باشند که از تماس کامل قطعات جلوگیری می‌کنند.

۳. در سوراخها ای منطبق بر هم که بر روی قطعات روی هم ایجاد می‌شوند ، باید منگنه کاری در یک جهت باشد.

ب) منگنه‌زنی و گشاد کردن سوراخ

منگنه کردن و گشاد کردن سوراخ در صورتی مجاز است که قطر سوراخ منگنه ای حداقل ۲ میلیمتر کوچکتر از قطر کامل سوراخ باشد و سوراخ منگنه ای پس از سوار شدن قطعات ، تا رسیدن به قطر نهایی به وسیله برقو گشاد شود.

۷-۲-۳-۱۱ سوراخ‌های لوپیاپی

سوراخهای لوپیاپی را می‌توان به یکی از روش‌های زیر ایجاد کرد:

(۱) منگنه زنی در یک مرحله

(۲) مته کردن یا منگنه کردن دو یا چند سوراخ در طرفین و صاف کردن لبه سوراخ

(۳) برش‌های ماشینی

۳-۳-۱۱ الگوسازی

۱-۳-۱۱ برای ساخت انبوه قطعات، ساختن الگو ضروری است . این الگو باید شامل یک میز کار و قیدهای مخصوص باشد تا کلیه ابعاد و اندازه های قطعه را در برگیرد و تثبیت کند.

۲-۳-۱۱ در ساخت الگو باید کلیه پیش بینی های لازم از جمله ایجاد خیز اولیه، کشیدگی و اعوجاجات ناشی از جوشکاری و سایر عواملی که در شکل و اندازه های نهایی قطعه موثر هستند ، انجام شود.

۳-۳-۱۱ پس از اطمینان از ابعاد قطعه باید کلیه اجزا به وسیله خالجوش یا پیچ های موقت به هم متصل شوند.

۴-۳-۱۱ در مواردی که دو یا چند عضو تشکیل یک مجموعه را می دهند، نظیر تیرها و ستونهایی که یک قاب را تشکیل می دهند ، پیش مونتاژ یک مجموعه کامل برای اطمینان از درستی ابعاد کل مجموعه ضروری است .
گونیا بودن قطعات متعامد و انحراف کل مجموعه باید کنترل و اندازه گیری شوند.

۴-۳-۱۱ جوشکاری

۱-۴-۱۱ در این مقررات، منظور از جوشکاری، ایجاد پیوند بین دو قطعه فولادی به کمک حرارت حاصل از قوس الکتریکی است.

۲-۴-۱۱ جوشکاری باید براساس نقشه های اجرایی و با رعایت مشخصات جوش مانند نوع، بعد و طول آن صورت گیرد. اگر اطلاعات نقشه ناقص و یا مبهم باشد، باید با تأیید دستگاه ناظارت، نواقص و ابهامات را برطرف نمود.

۳-۴-۳-۱۱ علایم ترسیمی جوش در نقشه ها باید مطابق فصل دوم آئین نامه جوشکاری باشد. در صورت ضرورت، می توان از علائم دیگری به شرط بیان مفهوم آنها در نقشه ها و یا مدارک فنی پژوهه، استفاده نمود.

۴-۴-۳-۱۱ روش انجام جوشکاری شامل مواردی مانند قطر و نوع الکترود، تعداد پاس های جوشکاری، ولتاژ، شدت جریان و پیش گرمایش باید توسط سازنده و یا نصاب سازه با توجه به مندرجات آئین نامه جوشکاری تهیه و به تأیید ناظر برسد. استفاده از روش های جوشکاری پیش تأیید شده یا غیر آن بستگی به شرایط کار و نظر ناظر دارد و برای تأیید روش های جوشکاری پیشنهادی بدون تأیید قبلی، باید از بند ۵-۱-۱ آئین نامه جوشکاری پیروی نمود.

۵-۴-۳-۱۱ هرگاه تغییر در شرایط روش انجام جوشکاری مانند کاهش یا افزایش قطر الکترود، تعداد پاس ها، ولتاژ و شدت جریان، بیش از حدود مندرج در بند ۵-۲ آئین نامه جوشکاری ضروری باشد، باید شرایط جدید انجام جوشکاری را مطابق آئین نامه جوشکاری مورد بررسی و تأیید قرارداد. تأیید کتبی ناظر در این مورد ضروری است.

۶-۴-۳-۱۱ جفت کردن لبه قطعات در محل درز جوش باید بادققت صورت گیرد. فاصله لازم بین لبه های قطعات و رواداری این فاصله برای انواع جوش ها در بند ۳-۳ آئین نامه جوشکاری ذکر شده است که باید از آن پیروی شود. در اتصال لب به لب، همبُری قطعات نسبت به یکدیگر واجد اهمیت است که باید رواداری های مذکور در آئین نامه جوشکاری مورد توجه قرار گیرند.

۷-۴-۳-۱۱ پس از جفت کردن و تنظیم قطعات، باید آنها را به کمک پیچ، گیره، گوه، زنجیر، دستک و سایر ابزارهای مناسب در جای خود ثبیت نمود. همواره بهتر است که از قید و بست های مطابق الگوی ساخت نیز استفاده شود. وسایل ثبیت کننده باید تا تکمیل

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

جوشکاری در جای خود بمانند. این وسایل در ترکیب با روش جوشکاری مناسب باید قادر باشند از تولید انحرافات بیش از حدود مقرر در بخش رواداری ساخت، جلوگیری نمایند.

۸-۴-۳-۱۱ سازنده باید ترتیب جوشکاری هر عضو و برنامه کنترل تغییر شکل آن را تهیه و به اطلاع و تأیید ناظر برساند. این امر به منظور جلوگیری از بروز اعوجاج و تغییرشکل و کشیدگی منجر به عدم کفایت عضو صورت می‌گیرد.

۹-۴-۳-۱۱ در صورتیکه در نقشه‌های ساخت و یا مشخصات فنی مقرر شده باشد، قطعات جوش شده باید به کمک حرارت، تنفس زدایی گردند. هر گونه پرداخت و ماشینکاری بهتر است بعد از تنفس زدایی انجام شود. جزئیات فرآیند تنفس زدایی حرارتی در بند ۴-۴ آیین نامه جوشکاری ارائه شده است.

۱۰-۴-۳-۱۱ پیشروعی کلی جوشکاری یک عضو باید از نقاطی که قطعات نسبت به یکدیگر تقریباً ثابت هستند به سمت نقاطی که از آزادی حرکت نسبی بیشتری برخوردارند، صورت گیرد.

۱۱-۴-۳-۱۱ در هنگام سوار کردن هر قطعه، ابتدا اتصالاتی که بیشترین انقباض را ایجاد می‌کنند باید جوشکاری شوند، سپس اتصالاتی که انقباض موضعی آنها کمتر است، اجرا شوند.

۱۲-۴-۳-۱۱ هنگامی که یک عضو از تعدادی قطعه کوچکتر که با جوش به یکدیگر متصل می‌شوند، ساخته می‌شود، باید کلیه جوشکاری‌های قطعات متشکله را پیش از سوار کردن آنها انجام داد.

۱۳-۴-۳-۱۱ نوع الکترود مصرفی باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جوش موردنظر سازگار باشد به نحوی که درز جوش به نحو مطلوب پرشود و

مبحث یازدهم

مقاومت لازم اتصال بدست آید. برای انتخاب الکتروود مناسب باید از فصل ۴ آئین نامه جوشکاری پیروی شود.

۱۴-۳-۱۱ قطر الکتروود مورد استفاده تابع عواملی مانند نوع و وضعیت جوش ، نوع درز، ضخامت ورق های مورد اتصال و مهارت جوشکار است. در فصل ۴ آئین نامه جوشکاری برای قطر الکتروود مقادیر حداقل و حداکثر بیان شده است که باید به آن توجه شود.

۱۵-۳-۱۱ پیش گرمایش و حفظ دمای کافی مابین پاس های جوشکاری برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش بسیار مؤثر و ضروری است. دمای لازم جوش به رده فولاد مبنای، فرآیند جوش و ضخامت ضخیم ترین قطعه جوش شونده ارتباط دارد که در بند ۲-۴ آئین نامه جوشکاری به تفصیل آمده است و باید به آن توجه شود.

۱۶-۳-۱۱ در هنگام بارندگی یا مه غلیظ که سطح کار مرطوب است یا وقتی که کار در معرض وزش باد شدید قرار می گیرد، باید عملیات جوشکاری متوقف شود، مگر اینکه کار و جوشکار به نحو مناسبی حفاظت شوند.

۱۷-۳-۱۱ در صورتیکه دمای سطح کار از $11^{\circ}C$ - کمتر شود، باید جوشکاری متوقف شود.

۱۸-۳-۱۱ پس از پایان هر پاس و هر خط جوش باید روباره موجود به کمک چکش مخصوص کنده شود و سطح جوش برس زد و تمیز شود.

۱۹-۳-۱۱ از مصرف الکتروودهای مرطوب باید پرهیز شود. این امر در مورد الکتروودهای کم هیدروژن بسیار مهم تر است و روش های ویژه ای برای خشک کردن این الکتروودها در بند ۴-۵-۲ آئین نامه جوشکاری آمده است که باید به آنها رجوع شود.

۲۰-۴-۳-۱۱ خال جوش ها باید از همان کیفیت جوش های اصلی برخوردار باشند. نوع الکترود خال جوش ها و جوش های اصلی باید همانند باشد.

۲۱-۴-۳-۱۱ درمورد خال جوش هایی که با یک پاس جوشکاری می‌شوند و در جریان جوشکاری اصلی مجدداً ذوب شده و در جوش اصلی غرق می‌شوند، پیش گرمایش ضروری نیست.

۲۲-۴-۳-۱۱ خال جوش هایی که در جوش اصلی غرق نمی‌شوند، بسته به نظر ناظر می‌توانند دستنخورده بمانند و یا حذف شوند.

۲۳-۴-۳-۱۱ سطح مقطع جوش باید از لحاظ رواداری های هندسی با شرایط مندرج در بند ۶-۳ آینین‌نامه جوشکاری تطبیق داشته باشد.

۲۴-۴-۳-۱۱ صلاحیت جوشکاران و کاربران دستگاههای جوشکاری باید برطبق مندرجات بند ۳-۵ آینین‌نامه جوشکاری تشخیص داده شود.

۲۵-۴-۳-۱۱ تمامی جوش ها باید پس از پایان جوشکاری، مورد بازدید چشمی واقع شوند. جزییات روش بازدید چشمی در فصل ۶ آینین‌نامه جوشکاری آمده است. عیوبی که در بازدید چشمی قابل تشخیص است شامل موارد زیر است:
الف) ترک های سطحی

ب) عدم یکپارچگی بین لایه های جوش و بین فلز جوش و فلز مبنا

ج) عدم حصول سطح مقطع موردنظر جوش

د) گود افتادگی لبه های جوش به مقدار بیش از حد مجاز

ه) تخلخل سوزنی قابل روئیت

۲۶-۴-۳-۱۱ بسته به مشخصات فنی هر پروژه و صلاح دید ناظر یک یا چند نوع بازرسی

غیر مخرب زیر باید از جوش ها به عمل آید:

- (الف) رادیوگرافی
- (ب) آزمایش مافوق صوت
- (ج) آزمایش مایع نافذ
- (د) آزمایش ذرات مغناطیسی

جزییات نحوه انجام آزمایش های فوق در فصل ۶ آیین نامه جوشکاری آمده است.

۵-۳-۱۱ خم کاری

خم یا راست کردن قطعات در هنگام ساخت ، باید به یکی از روش های ذکر شده در بند های ۱-۵-۳-۱۱ و ۲-۵-۳-۱۱ انجام شود. به طور کلی عملیات خم کاری باید به گونه ای انجام شود که تمرکز تنش های موضعی به حداقل ممکن کاهش یابد.

۱-۵-۳-۱۱ اعمال نیرو در دمای محیط

این روش در صورتی مجاز است که شعاع انحنای خم برابر یا بزرگتر از مقادیر زیر باشد:

ورق ها : ۲۵ برابر ضخامت ورق

ناودانی ها و سپری ها : ۲۵ برابر ارتفاع نیمرخ در صورتی که خم در صفحه جان نیمرخ قرار گیرد و یا ۲۵ برابر عرض بال نیمرخ در صورتی که خم در صفحه بال نیمرخ قرار گیرد. نسبی ها : ۴۵ برابر عرض بالی از نیمرخ که در صفحه خم قرار می گیرد. ضمناً روش کار باید به گونه ای باشد که فرو رفتگی ها و یا تمرکز تنش های موضعی یا تغییر مقطع عضو به حداقل برسد.

۲-۵-۳-۱۱ اعمال نیرو و حرارت

این روش در صورتی مجاز است که دمای فلز بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد حفظ شود.

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

۳-۵-۳-۱۱ پس از اتمام خم کاری ، جوش هایی که در محدوده خم قرار گرفته اند باید برای کشف و اصلاح عیوب بطور چشمی بازرگانی شوند. جوش هایی که قرار است مورد آزمایش غیرمخرب واقع شوند ، باید پس از انجام تمامی عملیات خم کاری ، آزمایش شوند.

۴-۱۱ زنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی

۱-۴-۱۱ کلیه قطعات فولادی باید دارای نوعی حفاظت در مقابل خوردگی باشند. در مورد سازه‌های فولادی تابع این مقررات از پوشش به وسیله رنگ آمیزی با رعایت ضوابط این بخش جهت حفاظت در مقابل خوردگی استفاده می‌شود.

۲-۴-۱۱ برای موثر بودن پوشش رنگ، سطح فولاد قبل از رنگ آمیزی باید به وسیله عملیات آماده سازی از هر گونه آلودگی، زنگ و آثار ناشی از برشكاری و جوشکاری پاکسازی شود.

۳-۴-۱۱ زنگ زدایی فلز می‌تواند بسته به مشخصات فنی طرح به وسیله برس سیمی و یا روش ماسه پاشی تحت فشار و یا ساقمه زنی صورت گیرد. برای دیدن جزئیات نیازمندی‌های روش‌های فوق می‌توان به یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی (ترجیحاً^۱ (SSPC) مراجعه نمود.

۴-۴-۱۱ سطح فلز برای عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی باید خشک باشد. برای جلوگیری از میعان بخارآب، لازم است درجه حرارت سطح مورد نظر حداقل ۳ درجه سانتیگراد از نقطه شبنم محیط بالاتر باشد.

۵-۴-۱۱ سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زدایی را باید بلافصله به وسیله لایه‌ای از ضد زنگ برای مدت محدودی که از مقادیر زیر تجاوز ننماید، محافظت نمود. این لایه

^۱ Steel Structures Painting Council

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

که قبل از نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی دائم اجرا می‌شود، باید حداقل ۲۰ میکرون ضخامت داشته باشد.

شصت روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ سی روز برای محیط با رطوبت نسبی بین ۶۰٪ تا ۷۵٪ پانزده روز برای محیط با رطوبت نسبی بین ۷۵٪ تا ۸۵٪ در صورت تحاویر از مدت‌های فوق و یا در صورت مشاهده زنگزدگی پیش از رنگ‌آمیزی اصلی، باید عملیات زنگ زدایی تکرار شود.

۶-۴-۱۱ رنگ آمیزی می‌تواند به صورت کامل در کارگاه ساخت انجام شود و یا به صورت لایه مقدماتی در کارگاه ساخت و لایه نهایی در پای کار و یا پس از نصب، اجرا گردد. رنگ هر لایه پوشش باید با لایه قبلی تفاوت داشته باشد به نحوی که بتوان ضخامت هر لایه را به درستی اندازه گیری نمود.

۷-۴-۱۱ نوع، ضخامت و تعداد لایه‌های رنگ و روش زنگ زدایی باید در مدارک ضمیمه قرارداد یا مشخصات فنی به وضوح ذکر گردد. ضخامت رنگ آمیزی بدون احتساب لایه ضد زنگ مذکور در بند ۱۱-۴-۵ می‌باشد.

۸-۴-۱۱ جوش‌ها و یا قسمتهای جوش شده فولادی نباید قبل از پاک شدن و رویت و تصویب ناظر، رنگ آمیزی شوند.

۹-۴-۱۱ در قطعات مرکب بتن و فولاد در صورتیکه فولاد با هر نوع پوششی محافظت شده باشد، لازم است از چسبندگی مناسب بتن و فولاد اطمینان حاصل شود، در غیر این صورت لایه پوششی باید قبل از بتن ریزی زدوده شود.

۱۰-۴-۱۱ هرگاه ناحیه‌ای از رنگ به سطح زیر خود نچسبیده باشد و علائمی مانند تاول زدن، ترک خوردگی و یا ورقه شدن را نشان دهد، این رنگ باید به طور کامل برداشته شود و مطابق بند ۱۲-۴-۱۱ عمل شود.

۱۱-۴-۱۱ در صورتیکه در هنگام حمل و نصب قطعات، رنگ آنها آسیب ببیند باید عملیات لکه گیری با همپوشانی حداقل ۵ سانتیمتر از طرفین ناحیه آسیب دیده بر روی رنگ سالم صورت گیرد.

۱۲-۴-۱۱ پس از پایان رنگ آمیزی در صورت عدم یکنواختی در رنگ، مناطقی که دارای ضخامت رنگ کمتر از حد مورد نظر هستند باید مجددآ آماده سازی شوند و سپس به گونه‌ای رنگ آمیزی شوند که همپوشانی مناسبی با ناحیه رنگ شده مجاور برقرار شود.

۱۳-۴-۱۱ هر گاه ضخامت لایه رنگ خشک از مقادیر مندرج در مشخصات فنی طرح کمتر باشد، فقط در صورتی می‌توان بر لایه قدیمی دوباره رنگ آمیزی نمود که این لایه بی‌عیب باشد و یا مطابق بندهای ۱۰-۴-۱۱ تا ۱۲-۴-۱۱ رفع عیب شده باشد.

۱۴-۴-۱۱ برای عملیات ترمیم و لکه گیری باید دستور کار دقیق و رنگ مخصوص از طرف ناظر مشخص شود.

۵-۱۱ نصب

۱-۵-۱۱ کلیات

۱-۱-۵-۱۱ نصب هر قطعه باید براساس شماره آن قطعه در موقعیت تعیین شده طبق نقشه‌های نصب صورت گیرد.

۲-۱-۵-۱۱ ترتیب و مراحل نصب قطعات و اجرای اتصالات در کل سازه باید مطابق مشخصات فنی تهیه شده توسط طراح پروژه باشد.

۳-۱-۵-۱۱ قطعاتیکه در مراحل نصب، خود ایستا نباشند، باید توسط مهار موقت به نحو مطمئنی نگهداری شوند. زمان برچیدن این مهارها باید طبق نظر ناظر تعیین گردد.

۴-۱-۵-۱۱ برای نصب قطعات باید وسایل بلندکننده مناسب با وزن قطعات مهیا گردند. باید با تمهیدات مختلف از قبیل تعییه وزنه‌های کافی در محل مناسب روی دستگاه بلندکننده، از واژگونی دستگاه جلوگیری نمود. همچنین تکیه گاههای دستگاه بلندکننده روی زمین باید از ایستایی کافی باتوجه به وضع خاک موجود برخوردار باشند. در صورتی که اجزای سازه با اتصالات پیچی به یکدیگر متصل می‌شوند باید تمهیداتی از قبیل پیش نصب و ساخت براساس اندازه‌های دقیق بکاررود تا از تناسب و جفت شدن قطعات به یکدیگر در زمان نصب اطمینان حاصل شود.

۶-۱-۵-۱۱ تمهیدات لازم برای حمل و جابجا کردن درست قطعات از قبیل نصب گیره هایی با مقاومت کافی به تعداد کافی و در محل های مناسب قطعات باید به عمل آید. قطعاتی که در موقع حمل دچار آسیب دیدگی شده اند باید قبل از نصب ، ترمیم و سپس

در جای خود نصب شوند. این ترمیم ممکن است بوسیله حرارت و یا چکش کاری به شرطی که باعث از بین رفتن خواص باربری قطعه نگردد، با تأیید ناظر انجام شود.

۷-۱-۵-۱۱ پیج های مهاری داخل پی ها که ستون ها به آنها بسته می شوند، باید قبل از بتن ریزی از نظر فواصل و محورها در تمام ارتفاع و ترازها در هر مرحله دقیقاً کنترل و گزارش مربوطه تهیه گردد تا صحت اجرای پی قبل از نصب ستونها محرز گردد. در صورت عدم احراز شرط فوق باید قبل از شروع نصب، تمهیدات لازم از نظر اصلاح پی ها و یا در صورت امکان اصلاحات روی قطعات سازه فولادی پیش بینی و اجرا گردد.

۸-۱-۵-۱۱ تراز کردن کف ستون ها توسط مهره های قابل تنظیم در زیر آنها و پرکردن زیر کف ستون با ملات مقاوم بدون وارفتگی و تامین کننده تماس کامل بین کف ستون و ملات انجام می شود.

۹-۱-۵-۱۱ برای نصب اولیه قطعات می توان از پیج های پیش نصب بصورت موقت استفاده نمود و پس از اطمینان از صحت نصب، پیج های اصلی را جایگذاری و محکم نمود.

۱۰-۱-۵-۱۱ طریقه ایجاد کشش اولیه و محکم کردن پیج ها طبق بخش (۱۱-۵-۲) این مقررات باید انجام شود.

۱۱-۱-۵-۱۱ رواداری های نصب باید طبق بخش (۱۱-۶-۲) این مقررات کنترل و تأیید گردد.

۱۲-۱-۵-۱۱ اعمال نیروی افقی به ستون های نصب شده برای تنظیم اتصالات فقط در حد ذکر شده در بند ۱۱-۳-۴ مجاز است و کلا هرگونه اعمال نیرو به ستون ها که منجر به خروج امتداد ستونها از حدود مجاز رواداری شاقولی شود، ممنوع است.

۱۳-۵-۱۱ تکمیل اتصالات سازه‌ای و پرکردن ملات زیر ورق‌های کف ستون نصب شده، نباید تا亨گامی که بخش قابل قبولی از سازه، تراز، شاغول، همبر و مهاربندی شده باشد، انجام شود. اتصالات سازه‌ای پیش از تکمیل باید دارای مقاومت کافی برای تحمل بارهای ضمن نصب با ضریب اطمینان کافی باشند. در این امر باید از مشخصات فنی طرح و نقشه‌های نصب و نظر ناظر پیروی شود.

۱۴-۵-۱۱ باید توجه کافی به اثر تغییرات دمای محیط بر ابعاد قطعات سازه‌ای و وسائل فلزی اندازه گیری طول در هنگام پیاده کردن نقشه و نصب سازه مبذول شود. باید از یک درجه حرارت مرجع مطابق مشخصات فنی طرح و یا نظر ناظر پیروی شود.

۱۵-۵-۱۱ نصب سازه زمانی پایان یافته تلقی می‌شود که کلیه قطعات طبق نقشه در محل خود قرار گرفته و اتصالات آنها طبق مشخصات فنی، کاملاً تکمیل شده باشند و ستون‌ها تاحد رواداری مجاز شاقول و تیرها نیز در همین حد تراز باشند. تشخیص و تأیید این امر به وسیله ناظر صورت می‌گیرد.

۲-۵-۱۱ بستن و محکم کردن پیچ‌ها

۱-۲-۵-۱۱ مجموعه پیچ و مهره و واشر از لحاظ خصوصیات هندسی، مکانیکی، شیمیایی و آزمایش‌های ضروری باید به نحو مناسبی انتخاب شود. برای این منظور تا تهیه استانداردهای ملی ایران می‌توان از استانداردهای معتبر بین‌المللی (ترجیحاً AISC^۱) پیروی نمود.

۲-۲-۵-۱۱ باید تا حد ممکن از کاربرد پیچهای هم اندازه با رده‌های مقاومتی مختلف در یک سازه پرهیز نمود.

^۱)AISC Spec. for structural joints using ASTM A۳۲۵ or A۴۹۰ Bolts.

۳-۲-۵-۱۱ طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن ، حداقل یک دندانه کامل پیچ از هر طرف مهره بیرون بماند.

۴-۲-۵-۱۱ در اتصالات اصطکاکی با استفاده از پیچهای با مقاومت تسلیم kg/cm^3 ۹۰۰ در صورتیکه مصالح فولادی اعضاً متصل شونده دارای حد تسلیم کمتر از kg/cm^3 ۲۸۰۰ باشند، استفاده از واشر سخت زیر پیچ و مهره الزامی است.

۵-۲-۵-۱۱ اگر اعضاً متصل شونده دارای پوشش حفاظتی باشند ، لازم است که از واشر زیر پیچ یا مهره چرخنده استفاده شود.

۶-۲-۵-۱۱ در صورتیکه پیچ در سوراخ لوپیائی یا سوراخ بزرگ شده نصب می شود ، لازم است که از واشر مناسب زیر پیچ و مهره استفاده شود.

۷-۲-۵-۱۱ در صورتیکه سطح فولاد مماس با پیچ دارای زاویه ای بیش از ۳ درجه نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ باشد ، باید از واشر سخت گوه ای در زیر پیچ یا مهره استفاده شود.

۸-۲-۵-۱۱ هیچ نوع مصالح قابل تراکم مانند واشرهای لاستیکی یا مواد عایق بندي نباید در لایه های اتصال وجود داشته باشد مگر آنکه در نقشه های اجرائی بوسیله طراح قید شده باشد.

۹-۲-۵-۱۱ تمامی سطوح اتصال باید از هر گونه مواد خارجی یا آلودگی و پوسته به جز پوسته های محکم طبیعی فولاد ، پاک باشند.

۱۰-۲-۵-۱۱ در اتصالات اتکائی ، وجود رنگ با هر ترکیب شیمیائی در سطح مجاور سوراخ پیچ مجاز است.

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

۱۱-۲-۵-۱۱ سطوح مجاور سوراخ پیچ در اتصالات اصطکاکی باید شرایط زیر را برآورده

کنند:

الف- در اتصالات بدون پوشش ، باید هرگونه رنگ یا آلدگی سطحی در محدوده ای نزدیک تر از یک قطر پیچ و حداقل ۲۵ میلیمتر از لبه سوراخ پاک شود.

ب- در اتصالات دارای پوشش ، باید سطوح مجاور اتصال به وسیله ماسه پاشی یا ساقمه‌زنی آماده‌سازی شده و با رنگی استاندارد که حداقل ضریب اصطکاک $\geq 33\%$ را تأمین نماید ، رنگ‌آمیزی شود. در سایر موارد باید آزمایش ویژه انجام شود تا از کفايت ضریب اصطکاک سطوح برای تأمین ویژگی‌های مکانیکی اتصال اطمینان حاصل شود.

ج- عملیات نصب اتصالات رنگ شده را نباید بیش از خشک شدن نهایی رنگ ، شروع نمود.

۱۲-۲-۵-۱۱ وسایل اتصال شامل پیچ و مهره و واشر را باید در برابر آلدگی و رطوبت در

کارگاه حفاظت نمود. فقط تعداد لازم وسائل اتصال برای یک نوبت کاری را باید از انبار محفوظ خارج نمود. وسائل اتصال مصرف نشده در هر نوبت کاری را باید پس از اتمام نوبت، به انبار محفوظ باز گرداند. نباید روغن مخصوصی را که در کارخانه روی سطح وسائل اتصال پخش شده است، پاک نمود. وسائل اتصال مورد نظر برای اتصالات اصطکاکی، باید از زنگ و آلدگی ناشی از محیط کارگاه پاک شوند و دراینصورت پیش از نصب ، دندانه‌های آنها با روغن مخصوص استاندارد مجدد روغن زده شود.

۱۳-۲-۵-۱۱ ابزارهای نمایشگر نیرو در اتصالات اصطکاکی را می توان در ترکیب با پیچ و

مهره و واشر مطابق روش مذکور در بند ۱۷-۲-۵-۱۱-د بکار برد. روش نصب و بازرسی این ابزارها باید توسط سازنده ارائه شود و به تأیید ناظر برسد.

۱۴-۲-۵-۱۱ قبل و در مقاطعی از اجرای اتصالات اصطکاکی و یا اتصالات با پیچ‌های تحت

کشش مستقیم، لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:

الف- حصول اطمینان از ایجاد شدن نیروی کششی لازم در پیچ‌ها

ب- تنظیم ابزارهای مورد استفاده در محکم کردن پیچ‌ها

تناوب و روش این کنترل ها باید مطابق بند ۱۱-۵-۲-۱۷ باشد. دقت ابزار اندازه‌گیری کشش باید حداقل سالیانه توسط مراجع معترض آزمایشگاهی تأیید شود.

۱۱-۵-۲-۱۵ در اتصالات زیر ، پیچ ها باید در سوراخ های هم محور پیچ نصب شوند و فقط لازم است که تاحد بست اولیه مطابق بند ۱۱-۵-۲-۱۶ محکم شوند:

- (الف) اتصالات با پیچ های اتکایی
- (ب) اتصالات با پیچ های بدون کشش مستقیم

۱۱-۵-۲-۱۶ حد بست اولیه نشان دهنده حالتی است که تمامی سطوح یک اتصال در تماس کامل با یکدیگر باشند، اگر در این وضع ، فضایی خالی بین سطوح اتصال موجود باشد به نحوی که تماس کامل برقرار نشود، باید اتصال باز شود و پس از قرار دادن ورق پرکننده مناسب و انجام اصلاحات لازم، تماس کامل برقرار شود. اگر نتوان سوراخ های پیچ را به وسیله میله های تنظیم در یک راستا قرار داد، می توان در صورت مجاز بودن از نظر طرح اتصال ، با استفاده از برقو، سوراخ پیچ را گشاد کرد و از پیچ های با قطر بزرگتر استفاده نمود.

۱۱-۵-۲-۱۷ در اتصالات با پیچ های اصطکاکی و اتصالات با پیچ های تحت کشش مستقیم ، باید پیچ و مهره و واشر در سوراخ های هم محور نصب شوند و به یکی از روش های الف تا د مذکور در این بند تا رسیدن به حداقل کشش تعیین شده در طرح محکم شوند.

الف) چرخش مهره

در این روش ، ابتدا همه پیچ ها از صلب ترین قسمت اتصال تا حد بست اولیه محکم می شوند و این کار به طرف لبه های آزاد اتصال ادامه می یابد. برای اطمینان از محکم شدن همه پیچ ها تا حد بست اولیه ، این کار یک یا چند بار دیگر نیز تکرار می شود. پس از

اجرای صنعتی ساختمان‌ها

محکم شدن کلیه پیج‌ها تا حد بست اولیه، باید کشش نهایی لازم در پیج‌ها را با انجام چرخش اضافی مطابق مشخصات طرح ایجاد نمود.

ب) آچار تنظیم

برای محکم کردن پیج‌ها می‌توان از آچار تنظیم استفاده نمود به این شرط که از صحت و دقیق عملکرد آن با کنترل و تنظیم روزانه اطمینان حاصل شود و نیز از واشر سخت در زیر اعضا تحت چرخش استفاده شود. در این روش باید اطمینان حاصل شود که مقدار چرخش نسبی پیج و مهره از حد مجاز طبق مشخصات طرح بیشتر نشود. مراحل محکم کردن پیج‌ها مانند بند الف فوق است.

ج) پیج‌های ویژه

در این روش از پیج‌هایی استفاده می‌شود که با رسیدن به نیروی کششی خاص، عضو شاخص متصل به کله آنها به صورت پیچشی کنده می‌شود. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی کششی در لحظه کنده شدن عضو فوق الذکر، با مشخصات طرح مطابقت داشته باشد.
مراحل محکم کردن این پیج‌ها نیز مانند بند الف فوق است.

د) واشرهای ویژه

در این روش از واشرهای ویژه ای زیر کله پیج یا مهره استفاده می‌شود و فشردگی برآمدگی‌های واشر تاحد معینی نشانده‌نده رسیدن نیروی محوری پیج به حد مورد نظر است. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی متناظر با رسیدن واشر به فرم نهایی خود، با خواسته‌های طرح مطابقت داشته باشد.
مراحل محکم کردن این پیج‌ها نیز مانند بند الف فوق است.

در تمامی روش‌های فوق، حداقل ۳ نمونه پیج و مهره از هرقطر، طول و مقاومت مورد استفاده، باید در ابتدای کار مورد آزمایش قرار گیرند. در این آزمایش باید به کمک یک ابزار دقیق اندازه گیری کشش، نشان داده شود که روش مورد استفاده برای محکم کردن


پیچ ، می تواند کششی حداقل برابر ۱۰۵٪ کشش خواسته شده در طرح را در پیچ ایجاد کند.

۱۸-۲-۵-۱۱ استفاده مجدد از پیچ ها

محکم کردن پیچ های شل شده ناشی از محکم شدن پیچ های مجاور تاحد بست اولیه بلامانع است. اگر یک مهره یا پیچ پس از محکم شدن کامل، باید به دلائلی شل شود، لازم است که مجموعه پیچ و مهره کلا تعویض شود.

۶-۱۱ رواداری‌ها

۱-۶-۱۱ رواداری‌های ساخت

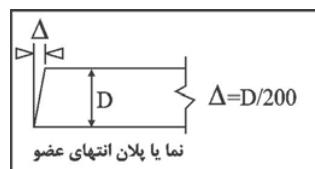


۱-۶-۱۱ انحراف های مجاز اعضای نورد

شده پس از ساخت


الف) راست گوشه بودن انتهای اعضای

بدون فشار محوری تکیه گاهی

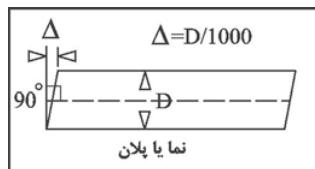


ب) راست گوشه بودن انتهای اعضای تحت

فشار محوری تکیه گاهی

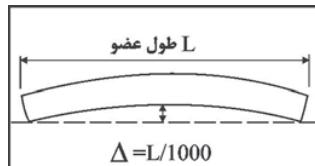

پ) مستقیم بودن هر دو محور مقطع

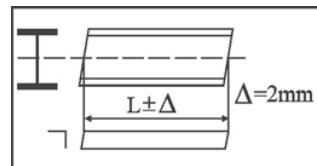

ت) طول

طول بعد از برش عضو که در نیشی‌ها روی

یال و در سایر مقاطع روی خط مرکز مقطع

اندازه گیری می‌شود.

۲-۱-۶-۱۱ انحراف های مجاز برای

اجزایی از اعضای ساخته شده

الف) موقعیت قطعات نصب شده






برای قطعاتی که موقعیت آنها تعیین کننده مسیر نیرو در سازه است انحراف از موقعیت مورد نظر نباید از Δ تجاوز کند.

ب) موقعیت سوراخ ها

انحراف از موقعیت مورد نظر یک سوراخ منفرد و همچنین تعدادی سوراخ که باید برای عبور پیچ هم محور باشند.

پ) سوراخ های منگنه شده

تغییر شکل لبه های سوراخ نباید از Δ تجاوز کند.

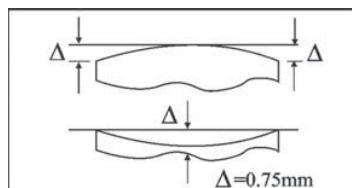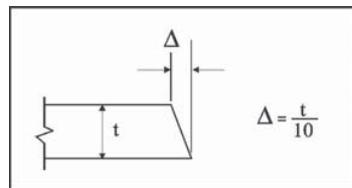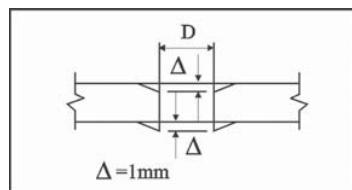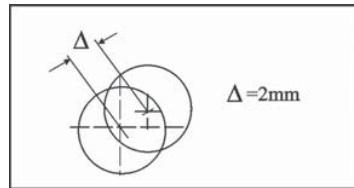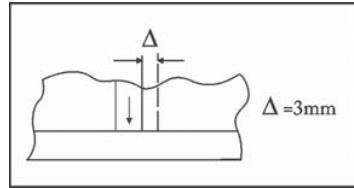

ت) لبه های قیچی شده ورق ها یا نبشی ها انحراف از زاویه 90° درجه در لبه ها نباید از Δ تجاوز نماید به شرطی که قطعه تحت تنش لهیدگی قرار نگیرد و به شرطی که اگر قطعه در اتصال جوشی بکار می رود، گلوی موثر جوش کاهش پیدا نکند.


ث) صافی

در نقاط اعمال تنش تکیه گاهی، همواری قطعه باید در حدی باشد که در تماس با یک لبه هموار به طول حداقل یک متر، در تمام جهات سطح، پهنای درز (هواخور) از Δ تجاوز نکند.


۱۱-۶-۳- انحراف‌های مجاز در

مقاطع تیرورق‌ها

الف) اگر در ساخت تیر ورق از عناصر نورد شده استفاده شود، هر قسمت تابع مقررات خود خواهد بود.

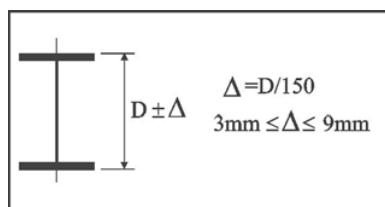


ب) عمق

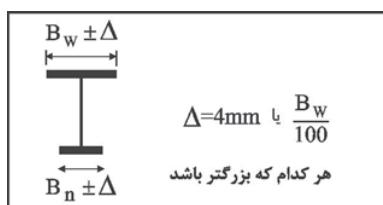


پ) عرض بال

پهنای B_n یا B_w در وسط ضخامت بال

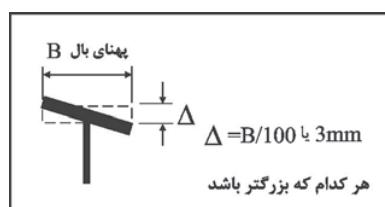

ت) راست گوشه بودن مقطع


گونیا نبودن بال

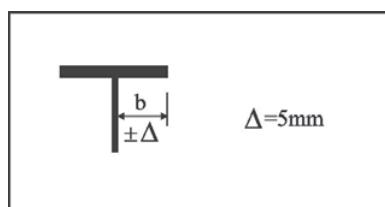


ث) خروج از محور جان

انحراف از موقعیت مورد نظر جان نسبت به یک لبه بال


مبحث یازدهم

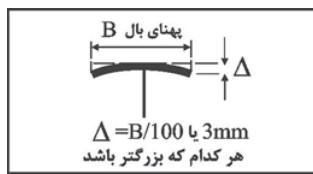


ج) بال‌ها
ناصافی بال‌ها

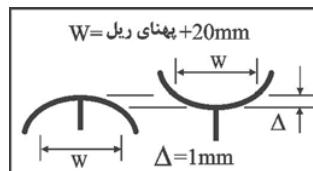


چ) بال فوقانی تیر ریل جرثقیل
ناصافی در محل نصب ریل روی تیر

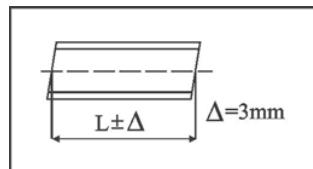

ح) طول
طول روی خط محور عضو

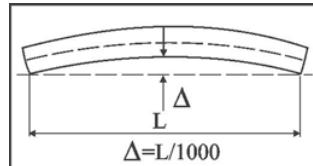


خ) مستقیم بودن بال
مستقیم بودن هر یک از بال‌ها

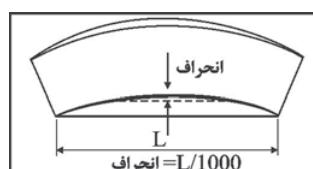


د) انحنا یا خیز

انحراف از انحنا یا خیز مورد نظر در وسط
دهانه بخش منحنی عضو که در وضعیت
افقی بودن جان اندازه‌گیری شود.

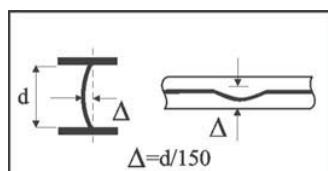


ذ) اعوجاج جان

اعوجاج در عمق جان یا در طولی برابر عمق
جان

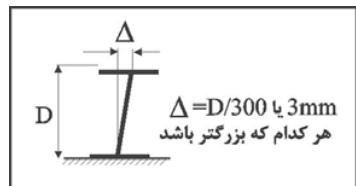


ر) مقطع تیر در نقاط تکیه‌گاهی

تعامد بال‌ها نسبت به جان

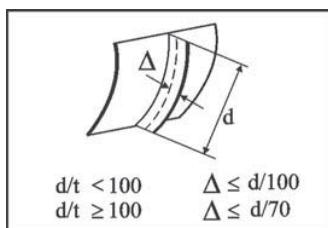


ز) سخت‌کننده‌های جان

مستقیم بودن امتداد سخت‌کننده جان در
یک طرف در صفحه عمود بر جان پس از
جوش‌کاری

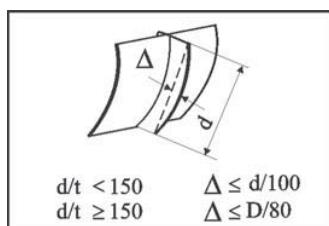

ژ) سخت‌کننده‌های جان

مستقیم بودن امتداد سخت‌کننده‌های جان
در دو طرف در صفحه عمود بر جان پس از
جوش‌کاری

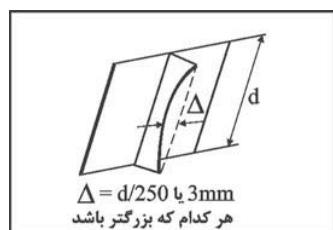

س) سخت‌کننده‌های جان






مستقیم بودن امتداد سخت‌کننده جان در
صفحه جان پس از جوش‌کاری

۴-۱-۶-۱۱ انحراف های مجاز در مقاطع

جعبه‌ای ساخته شده از ورق

الف) عرض ورق

B_w یا B_f پهنه‌ای

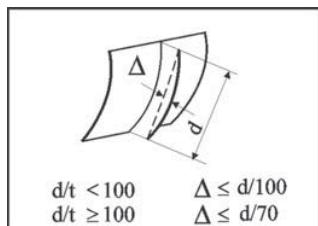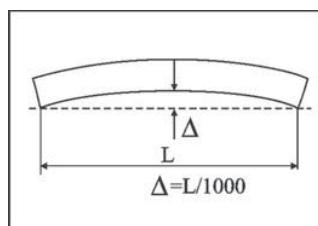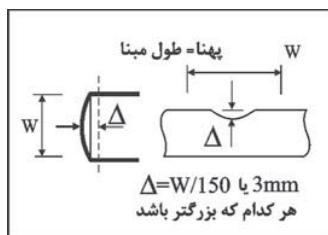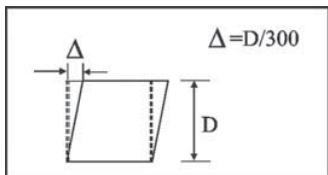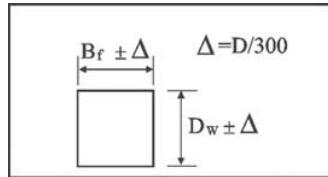

ب) مربعی بودن

مربعی بودن در نقاط نصب دیافراگم‌ها

پ) اعوجاج ورق


اعوجاج در عرض یا در طولی برابر عرض ورق. در نقاط اتصال تیر و ستون یا اتصال ستون و کف ستون Δ به یکسوم مقادیر روبرو کاهش می یابد.

ت) مستقیم بودن بال یا جان

مستقیم بودن جان یا بال به تنهایی


ث) سخت‌کننده‌های ورق

مستقیم بودن امتداد سخت‌کننده در صفحه عمود بر ورق پس از جوش‌کاری

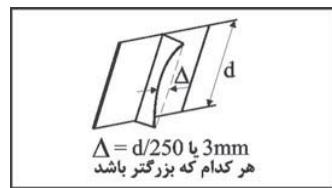


ج) سخت‌کننده‌های ورق

مستقیم بودن امتداد سخت‌کننده در صفحه
ورق پس از جوش‌کاری

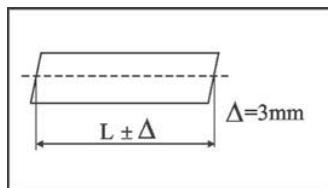

ج) طول

طول روی محور مرکزی عضو

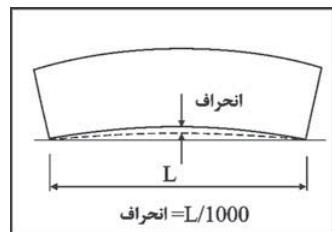

ح) انحنای یا خیز

انحراف از انحنای یا خیز مورد نظر در وسط
دهانه بخش منحنی عضو در حالتی که وجه
دیگر بدون خیز افقی باشد.




۲-۶-۱۱ رواداری‌های نصب

۱-۲-۶-۱۱ انحراف‌های مجاز برای پی‌ها،

دیوارها و پیچ‌های مهاری

الف) تراز روی پی


انحراف قائم از تراز دقیق طرح

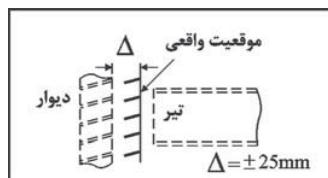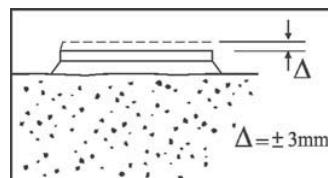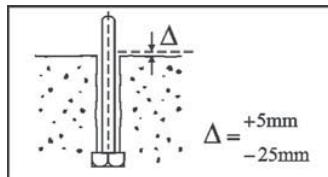

پ) دیوار قائم

انحراف افقی از موقعیت دقیق نقاط تکیه


گاهی سازه فولادی

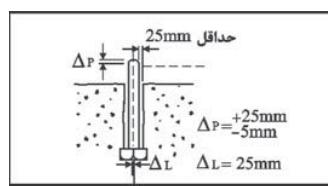

ت) پیچ یا گروه پیچ‌های مهاری قابل تنظیم

انحراف از موقعیت و تراز دقیق و حداقل

فضای لازم درون حفره پیچ

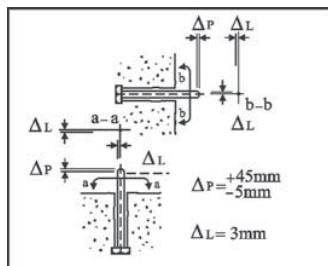


ث) پیچ یا پیچ‌های مهاری غیرقابل تنظیم

انحراف از موقعیت، تراز و بیرون‌زدگی طبق

طرح

۲-۶-۱۱ انحراف‌های مجاز اعضا



نصب شده

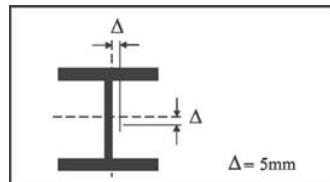


الف) موقعیت پای اولین ستون نصب شده

روی پی


انحراف افقی مرکز مقطع ستون از موقعیت
طبق طرح

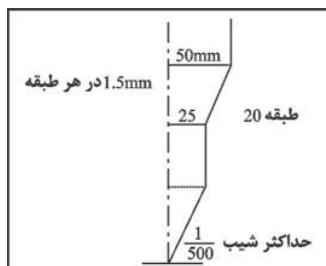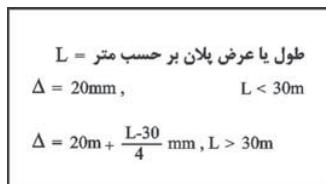


پ) شاغولی بودن ستون‌های ساختمان
انحراف افقی هر تراز از ستون نسبت به
موقعیت پای ستون

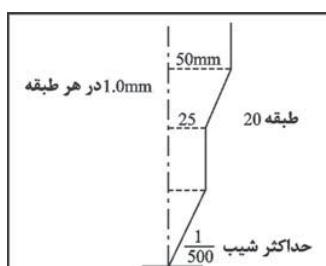


ت) شاغولی بودن ستون‌های نگهدارنده ریل
آسانسور ساختمان
انحراف افقی هر تراز از ستون نسبت به
موقعیت پای ستون

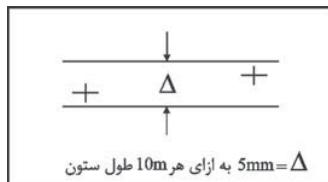


ث) همبُری ستون‌های پیرامونی ساختمان
پوش مجاز انحراف موقعیت ستون‌های
پیرامونی در هر تراز ساختمان

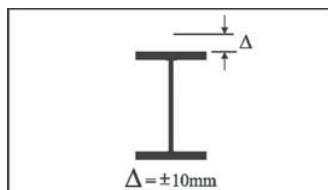


ج) تراز تیرهای کف
انحراف قائم از تراز تعیین شده روی
تکیه‌گاه

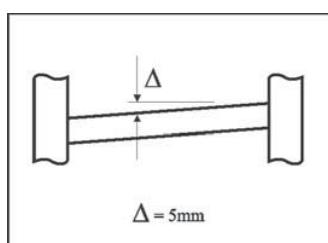


ج) تفاوت تراز دوسر هریک از تیرهای کف
انحراف از تراز هر تیر

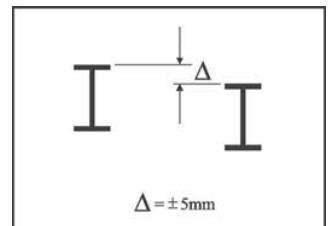

ح) تفاوت تراز تیرهای مجاور
انحراف از تراز افقی نسبی (که روی خط
مرکزی بال فوقانی اندازه‌گیری می‌شود)

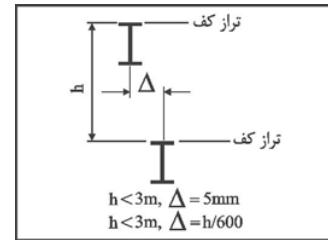


خ) همبُری تیرها در ترازهای مجاور
انحراف افقی بین محل نصب تیرهای متصل
به یک ستون در دو تراز مجاور

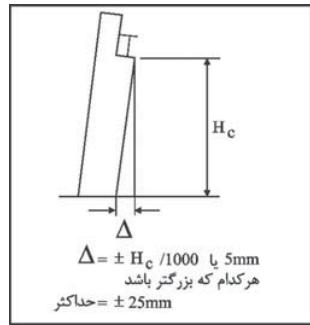

د) شاغولی بودن ستون نگهدارنده ریل

جرثیقیل


انحراف افقی نقطه تکیه گاه ریل نسبت به
پای ستون

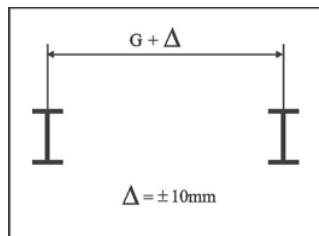

ذ) فاصله خط محور ریل های جرثیقیل از

یکدیگر

انحراف از فاصله دقیق طرح

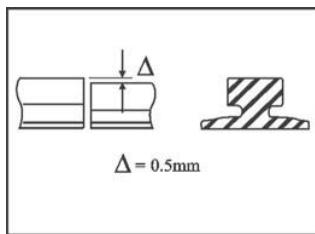

ر) پله درز بین قطعات ریل جرثیقیل

۷-۱۱ انتقال قطعات ساخته شده به پای کار

۱-۷-۱۱ برای ارسال اقلام کوچک نظیر ورق های اتصال و پیچ و مهره و مانند آنها لازم است که این قطعات در جعبه های مناسب که شماره قطعات روی آنها درج شده باشد ، حمل شوند.

۲-۷-۱۱ قطعاتی مانند مهاربندها، لایه ها، میل مهارها و مانند آن باید به نحوی به یکدیگر بسته شوند که از گم شدن و یا آسیب دیدن در حین بارگذاری و تخلیه آنها جلوگیری شود.

۳-۷-۱۱ تمامی قطعات دارای پوشش رنگ و یا پوشش محافظت باید با دقت جابجا و بارگیری شوند تا از وارد شدن آسیب به پوشش آنها جلوگیری شود. استفاده از مواد نرم مانند چوب یا گونی مابین قطعات و در محل تماس با قلاب یا زنجیر بارگیری به حفاظت این پوشش ها کمک می کند.

۴-۷-۱۱ درمورد قطعات بسیار بلند یا بسیار بزرگ ، باید از تکیه گاههایی در فواصل منظم از یکدیگر برای بلند کردن و استقرار این قطعات استفاده کرد تا از اعوجاج و آسیب دیدن قطعات تحت اثر وزن و نیز بر اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جلوگیری شود.

۵-۷-۱۱ درهنگام بارگیری قطعات برای حمل زمینی به پای کار، لازم است قطعات بزرگتر قبل از قطعات کوچکتر یا سبک تر روی وسیله نقلیه قرار گیرند تا از صدمه دیدن قطعات کوچک جلوگیری شود.

۶-۷-۱۱ برای حمل و نقل قطعاتی که بدليل شکل غیر متقاضی و یا وجود زائد هایی درسطح خود، نمی توانند به طور مطمئن روی وسیله نقلیه مستقر شوند ، لازم است که با

تعییه تکیه‌گاه‌های خاص ، وزن قطعه به صورت یکنواخت در سطح بزرگی توزیع شود تا از تمرکز تنش در قطعه و در وسیله حمل و نقل جلوگیری گردد.

۷-۷-۱۱ بستن قطعه به وسیله نقلیه باید در قوی ترین قسمت قطعه و یا در نقاط مهار پیش بینی شده در مرحله ساخت ، صورت گیرد . سخت کننده هایی که برای حمل و نقل به قطعات متصل شده اند، ممکن است در عملیات نصب نیز مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین نباید تا حصول اطمینان از عدم نیاز به آنها ، از قطعه اصلی جدا شوند.

۸-۷-۱۱ هنگامی که فاصله حمل بسیار زیاد باشد و یا در هنگام صدور قطعات می توان از محفظه های مخصوص برای جاددن حداکثر تعداد قطعات ممکن در کنار یکدیگر استفاده کرد. قطعات بلند یا سنگین باید در زیر قرار گیرند و قطعات کوچکتر در فضای باقیمانده به نحوی چیده شوند که از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری شود. همچنین باید به امکان جابجا شدن قطعات در حین حمل و نقل توجه نمود تا با چیدن مناسب از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد.

۸-۱۱ انبار کردن قطعات

۱-۸-۱۱ قطعات ساخته شده که پیش از حمل یا نصب ، انبار می شوند باید از زمین فاصله داشته باشند.

۲-۸-۱۱ قطعات انبار شده باید در معرض باران و برف قرار گیرند و محل انبار باید طوری باشد که از تجمع آب باران در زیر قطعات جلو گیری شود.

۳-۸-۱۱ تکیه گاههای مناسب برای قطعات انبار شده باید فراهم شود به نحوی که از تغییر شکل دائم آنها جلو گیری شود.

۴-۸-۱۱ شماره مشخصه هریک از قطعات انبار شده باید بدون نیاز به جابجایی قطعات قابل تشخیص باشد.